


PERI MULTIFLEX


Postup debnenia

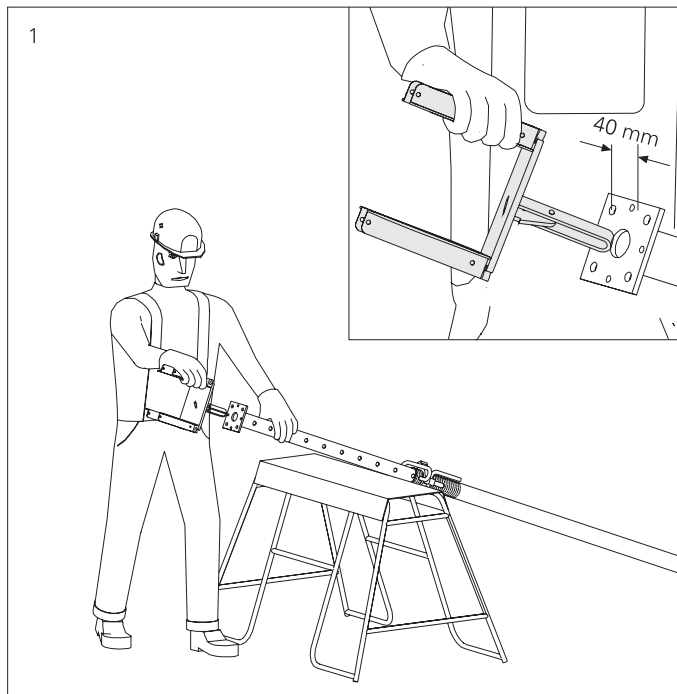

Křížová hlava s klapkou sa nasadí na stojku.

Křížové hlavy bez klapky musia byť v stojke zaistené čapom.



Alternatíva ku křížovej hlave: Poklesová hlava 20/24 pre jednoduchý pokles.

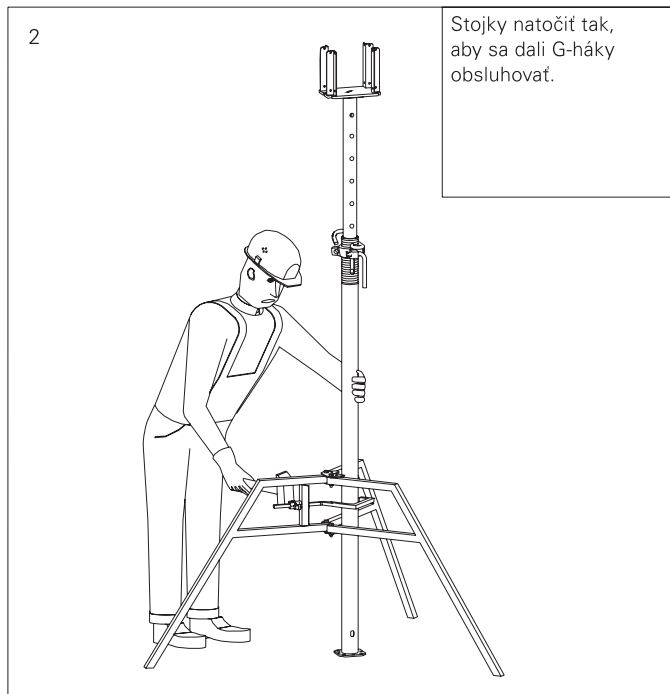

Stojky natočiť tak, aby sa dali G-háky obsluhovať.

Stojky s křížovou hlavou sa musia postaviť na horný a únosný

podklad a zaistiť trojnožkou. Univerzálna trojnožka slúži predovšetkým k zaisteniu zvislosti stojky; ale prenáša i horizontálne zaťaženie vzniknuté počas debnenia stropu do výšky 3,0 m.

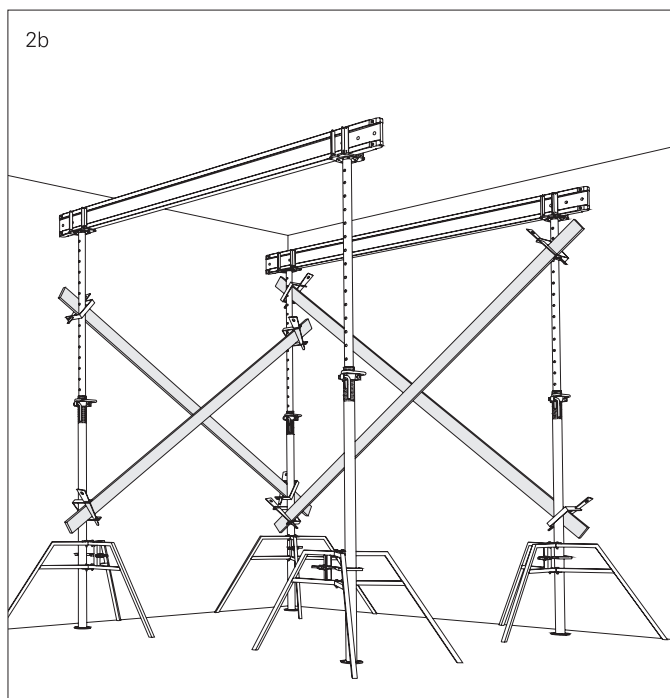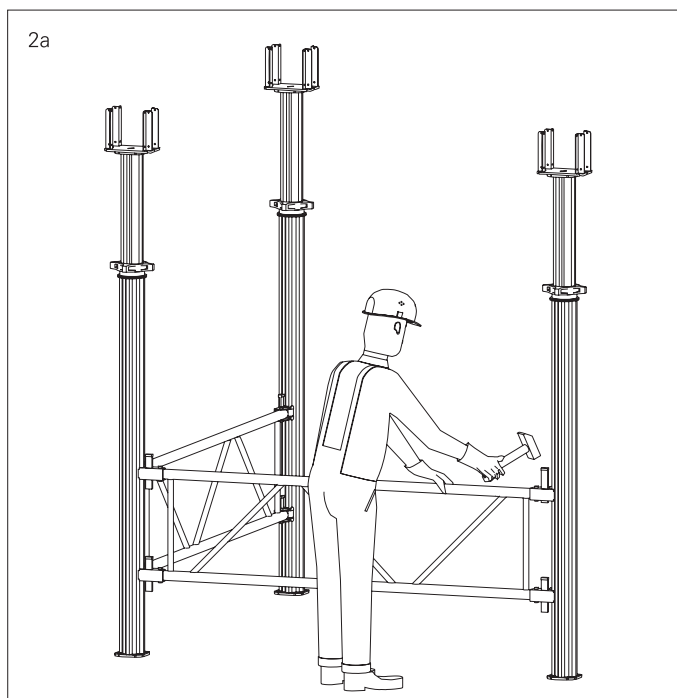


Výška > 3,0 m so stojkami MULTIPROP:


Pri stojkách MULTIPROP je pri výškach nad 3 m vhodné použiť rám MRK k zavetrovaniu stojok.

Alternatíva k obr. č. 2a:


Pri stojkách PEP a ostatných oceľových stojkách je pri debnení nad 3,0 m potrebné diagonálne zavetrovanie.

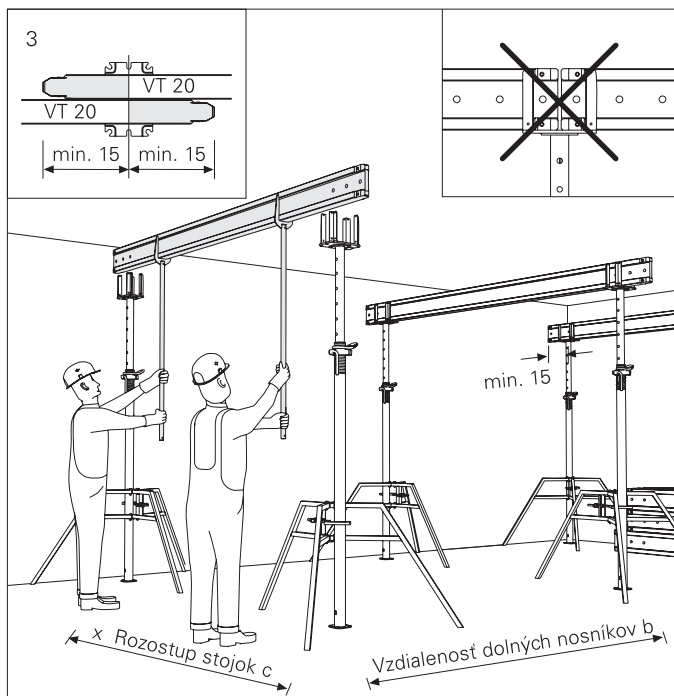

Stojky s krížovou hlavou je potrebné presne umiestniť. **Potom sa z podlahy dolný nosník pomocou pracovných vidlíc usadí nosník do krížových hláv.** Krížová hlava zaisťuje bezpečne jeden alebo dva nosníky proti preklopeniu.

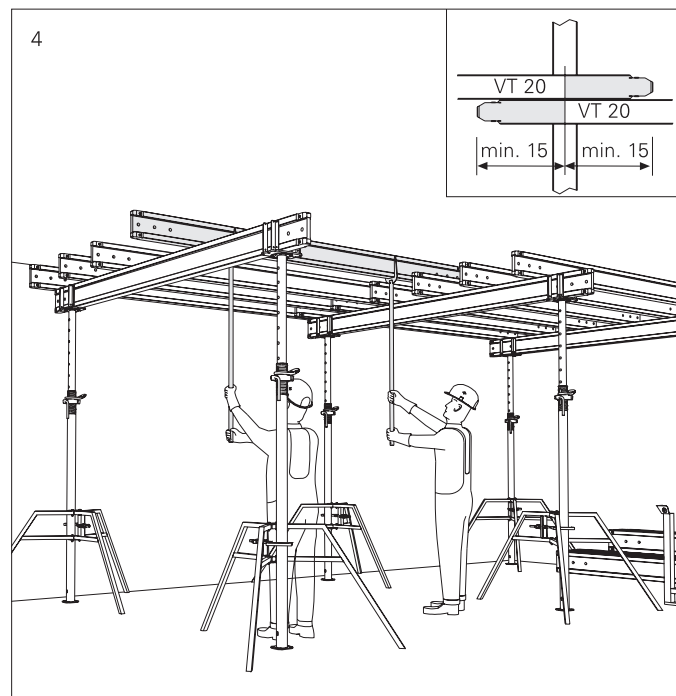


Horné nosníky sa osadia pomocou montážnych vidlíc. Vyrovnajú sa tak, že spoje preglejok ležia na strede horného nosníka, resp. na dvojici horných nosníkov. Prekrývanie nosníkov: pri VT 20 min. 15 cm obojstranne, pri GT 24 min. 16,3 cm obojstranne.

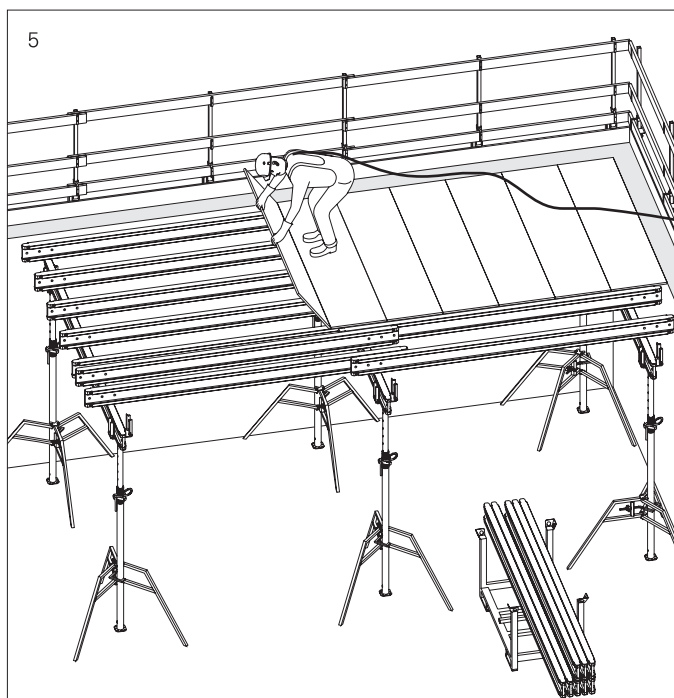

Nebezpečenstvo pádu!

Zaistenie proti pádu pred zadebňovaním a montáž podľa platných predpisov!

Šírka horného nosníka bezpečne stačí aj na styk s preglejkou. Aby nedošlo ku sklopeniu horných nosníkov, je potrebné po zaklopení debnenej plochy styk preglejok na hornom nosníku zaisťovať klincom. Potom sa horná hrana znižuje a postrieka oddebnovacím olejom PERI BIO Clean.

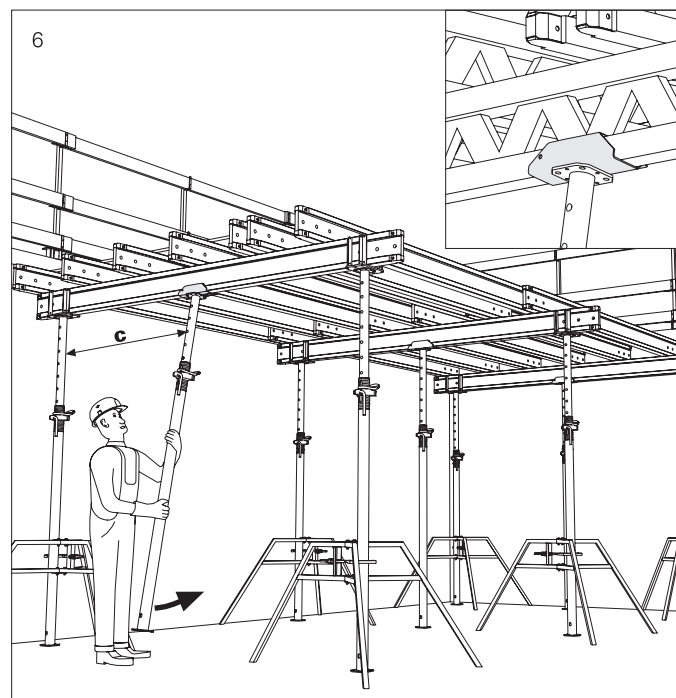



Na dolný nosník zavesiť medzistojky s priamymi hlavami v pravidelných vzdialenostiach c. Stojky skrátiť, resp. predĺžiť. Nebezpečenstvo preklopenia! Bezpečné prenesenie účinkov zaťaženia!*

*pozri bezpečnostné pokyny „Všeobecné nariadenie“

Stropné debnenie MULTIFLEX môže byť potom bezpečne zaťažené. Palety na montážnej ploche sú už pripravené k oddebnovaniu.


PERI MULTIFLEX

Postup oddebnenia

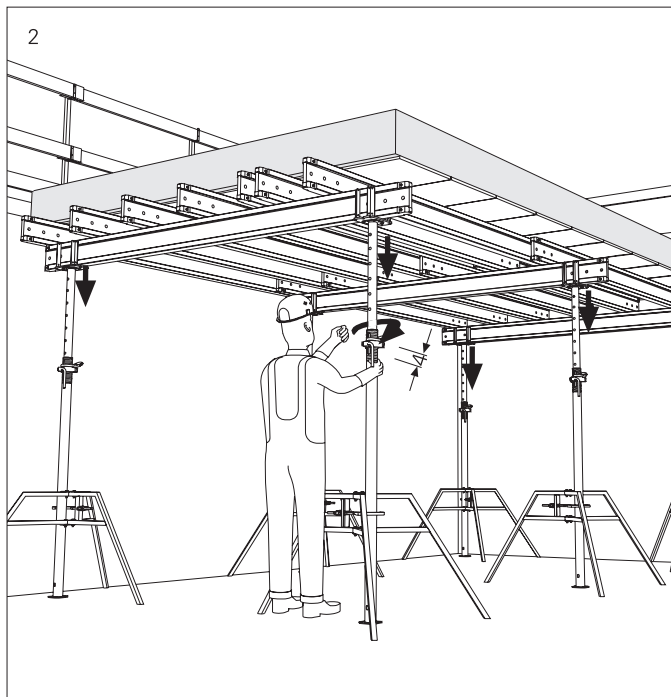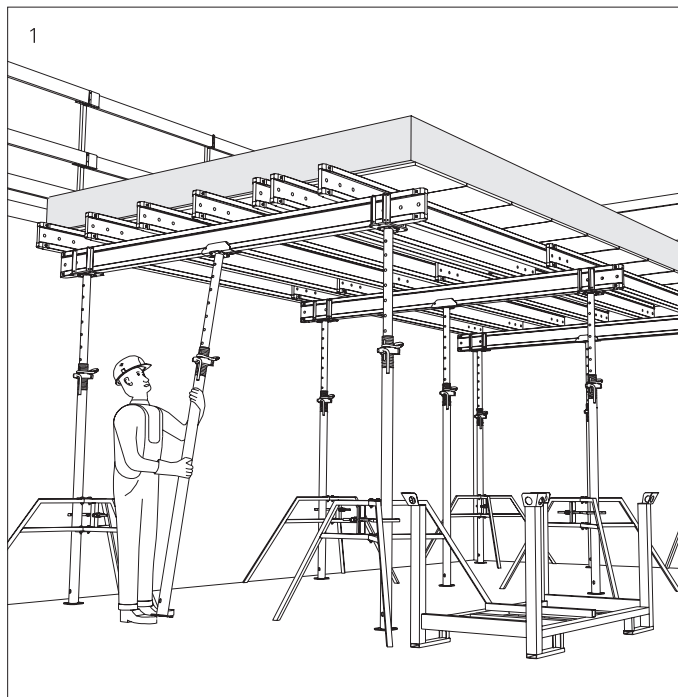


Dodržať predpísané minimálne pevnosti pre oddebnenie!
Do pripravených palet sa najskôr odoberú stojky s priamou hlavou.
Pri presune stojok na tom istom podlaží, ostávajú hlavy na stojkách.

Všetky stojky s krížovou hlavou sa povolia o cca 4 cm. Pri veľkých vzdialenostiach stojok začíname s poklesom a odstraňovaním stojok v strede dosky.

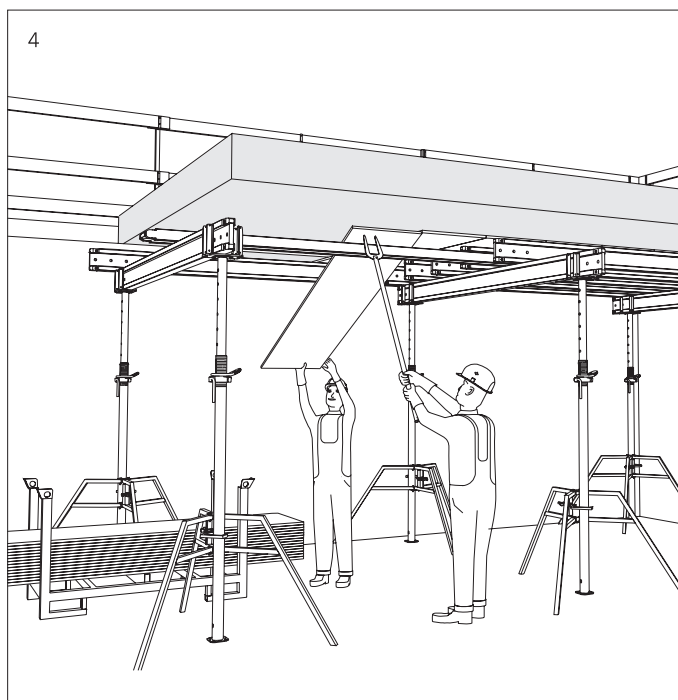


Odoberať preglejky a zvyšok horných nosníkov do pripravených palet.
Preglejky ukladať presne, kvôli ich čisteniu.

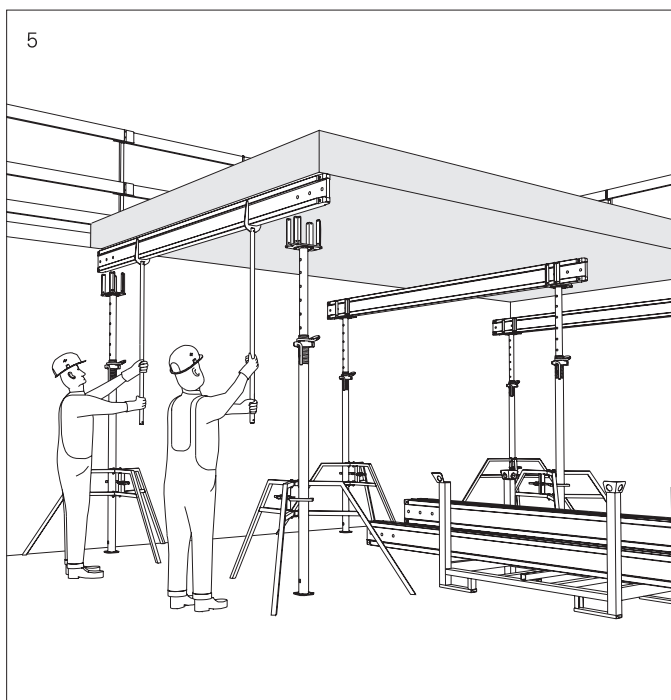


Potom sa odoberú dolné nosníky.
*** Neprekročiť dovolené zaťaženie stojok!**

V prípade, že stropné debnenie dolného stropu nie je odstránené, môže byť pri betonáži nasledujúcej stropnej dosky prekročené dovolené zaťaženie stojok.

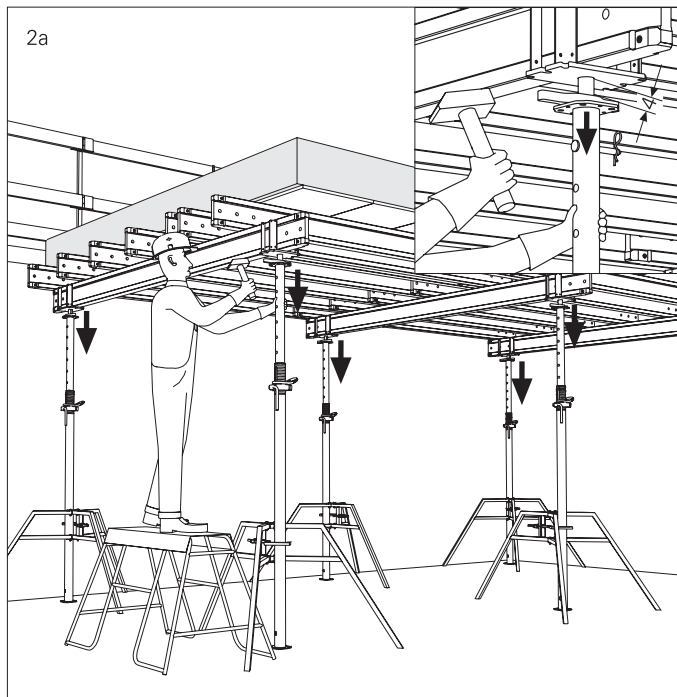


Alternatíva k obrázku č. 2


Pokiaľ sú použité poklesové krížové hlavy, povolia sa úderom kladiva. Pred ďalším použitím je potrebné poklesový klin opäť pevne zaistiť.

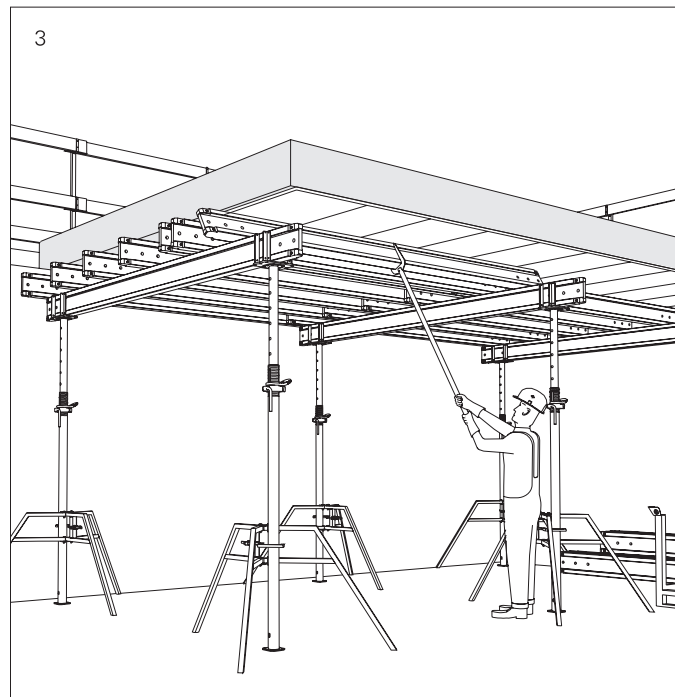

Teraz je vytvorený dostatočný priestor pre sklopenie a odobranie horných nosníkov. Stačí ponechať iba horné nosníky pod stykom preglejkových dosiek.

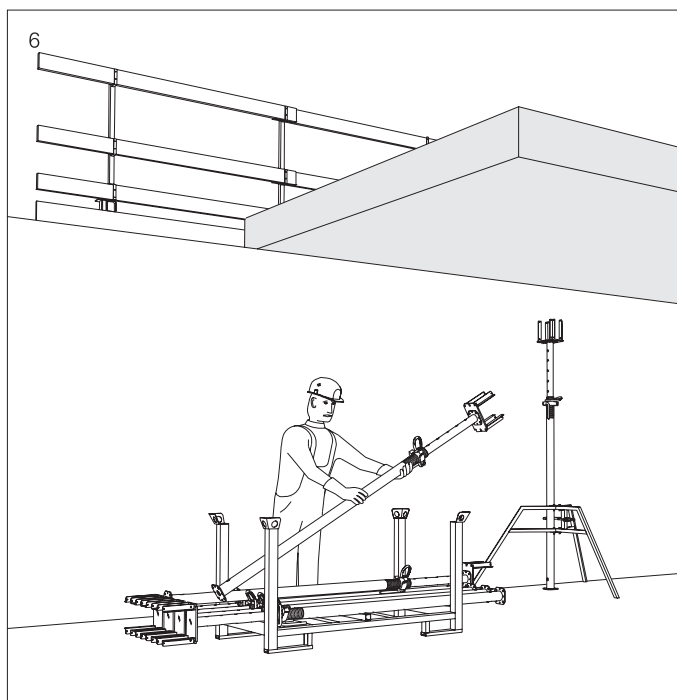

Stojky s krížovými hlavami sa odoberú a zložia do prepravnej palety.

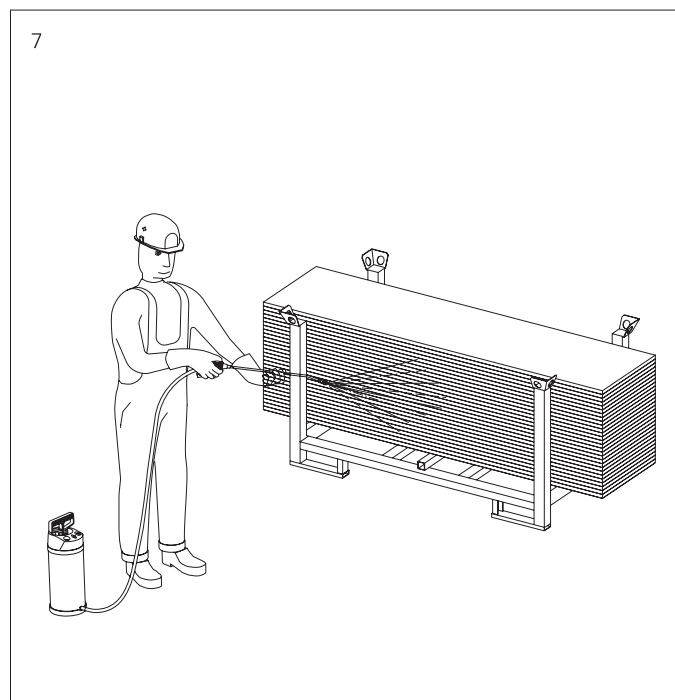

Pred prvým a každým ďalším nasadením je dôležité postriekať hrany preglejok olejom PERI BIO Clean. Tým je zabezpečené ľahké oddebnenie a preglejka je chránená.